



Granita

Garantie
Mode d'emploi
Entretien

GARANTIE

WEADU S.A. vous accorde, à partir de la date d'achat, une garantie de vingt-quatre (24) mois sur votre montre AIR'N OUTDOOR[®] aux conditions définies dans la présente garantie. La garantie internationale AIR'N OUTDOOR[®] couvre les défauts de matériaux et de fabrication existant au moment de la livraison de la montre AIR'N OUTDOOR[®] achetée («les défauts»). La garantie n'entre en vigueur que si le certificat de garantie est daté, rempli complètement et correctement et timbré par un concessionnaire officiel AIR'N OUTDOOR[®] («certificat de garantie valide»).

Pendant la durée de la garantie et sur présentation du certificat de garantie valide, vous avez droit à ce que tout défaut soit réparé gratuitement. Au cas où les conditions d'utilisation normales de votre montre AIR'N OUTDOOR[®] ne pouvaient être rétablies par des réparations, WEADU S.A. s'engage à la remplacer par une montre AIR'N OUTDOOR[®] identique ou aux caractéristiques similaires. La garantie de la montre de remplacement échoit vingt-quatre (24) mois après la date d'achat de la montre remplacée.

Cette garantie ne couvre pas :

la durée de la pile; l'usure normale et le vieillissement par ex. les rayures à la glace; l'altération de la couleur et/ou du matériau des bracelets; les dégâts à quelque partie de la montre découlant d'une utilisation inappropriée/abusives, le manque de soin, la négligence, les accidents (coups, bosselures, écrasements, bris de la glace, etc.), l'utilisation incorrecte de la montre ainsi que l'inobservation du mode d'emploi fourni par WEADU S.A.; les dommages indirects ou consécutifs, quels qu'ils soient, résultant de l'utilisation, du non-fonctionnement, des défauts ou du manque de précision de la montre AIR'N OUTDOOR, la montre manipulée par une personne non agréée (par ex. les services ou réparations) ou dont l'état d'origine a été altéré hors du contrôle de WEADU S.A.

Toutes autres prétentions à l'égard de WEADU S.A., par ex. pour des dommages additionnels à ceux définis dans la présente garantie, sont expressément exclues, à l'exception des droits impératifs que l'acheteur peut faire valoir à l'encontre du fabricant.

Cette garantie du fabricant est indépendante de toute garantie pouvant être fournie par le vendeur et pour laquelle il engage sa seule responsabilité. Cette garantie n'affecte en rien les droits de l'acheteur envers le vendeur ni tout autre droit impératif dont il pourrait disposer à l'encontre de ce dernier.

Avant de commencer



Presser les 4 boutons afin de mettre la montre en mode ON. (A) (B) (C) (D)

(Si vous pressez à nouveau les 4 boutons, la montre se met en mode OFF)



extreme conditions use



In case of use of the watch in less than -10°C or more than 50°C temperature, it is recommended to lock the display in the most useful mode (e.g. Altimeter).



In case of immersion, it is not recommended to press on the pushers.



this document is not contractual: specifications may change without notification.



For more information:
www.airn.ch/
airn@airn.ch

1- Fonctions des boutons

- A** Escape Retour au mode heure
Pression longue: Remise à zéro, valide
- B** Heure, Alarme, Chrono, Timer, Podomètre ⓘ
(+ **D**) : rétro-éclairage 2 secondes)
Pression longue: réglage
- C** Inclinomètre, Température ⓘ
Sous réglages: décremente
Sous DENIVELE: vitesse dénivelé, dénivelé positif, négatif
Sous ALTI,CHR,PEDO : pression longue = blocage écran
- D** Altimètre, Baromètre, Dénivelé ⓘ
Sous réglages: incrémente



Caractéristiques


Heure, minutes, secondes, date
Alarme
Décompte
Chronomètre
Podomètre
Altimètre (avec journal)
Fréquence 6 secondes
Mode veille
Dénivelé, vitesse dénivelé
Baromètre (avec journal)
Inclinomètre
Thermomètre
DST (heure été/hiver)
UTC (gestion fuseau horaire)
Rétro éclairage
Pile longue durée
Renforcement fibre de verre
Anti-Shock
Étanchéité 5 atm
Bracelets interchangeables
55 grammes
Température opérationnelle
-15 to +60 °C / 5 to +140 °F
Conformité
EN 1811 (Pb, Ni) et REACH

2-Mise à l'heure

1-

(B)


2 sec

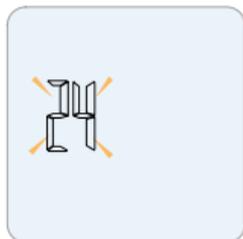

2-


(D)

(C)

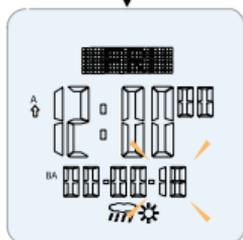

3-

(B)

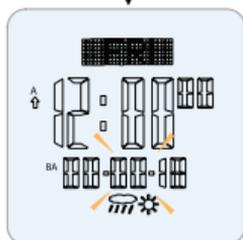


4-

(D)

(C)

(B)

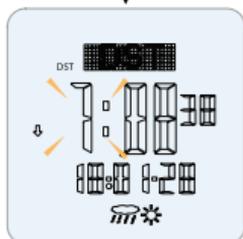


6-

(D)

(C)


(B)

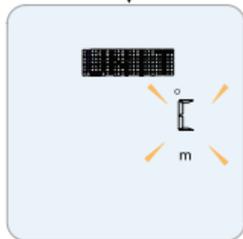

7-

(A)

2 sec

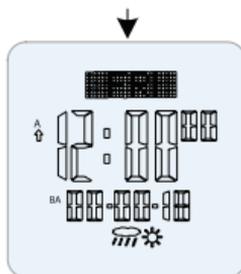

* dans tous les modes
(B) + **(D)** = rétro-éclairage

3-Chronomètre/Podomètre

1-Chronomètre: depuis le mode heure, pressez sur **(B)** jusqu'au mode chronomètre **CHR**.

2- Pressez sur **(D)** pour activer le chronomètre.

3- Pressez sur **(C)** pour activer les temps intermédiaires. (9 disponibles)

4- Lorsque le chronomètre est arrêté, vous pouvez contrôler les temps intermédiaires en pressant sur **(C)**.

Une pression longue sur **(A)** remet à zéro toutes les données enregistrées.

5- Une pression longue sur **(C)** bloque l'écran, une pression longue sur **(C)** débloque l'écran.

6-Podomètre: depuis le mode heure presser sur **(B)** jusqu'à entrer dans le mode podomètre **PEDO**.

7- Presser sur **(D)** pour activer ou désactiver le podomètre, le matrix affiche "PEDO" off ou "PE=ON" on. Les données sont liées au mouvement du bras. Nous vous recommandons d'estimer les mouvements, puis de calculer une valeur moyenne liée à vos pas. Vous pouvez par ce calcul estimer la distance parcourue. Une pression longue sur **(A)** remet à zéro le podomètre.


8- Une pression longue sur **(C)** bloque l'écran. Une pression longue sur **(C)** débloque l'écran.



3-Chronomètre/Podomètre


1-

B

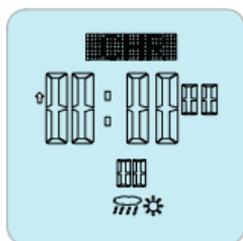


2-

D

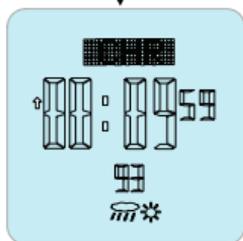

3-

C

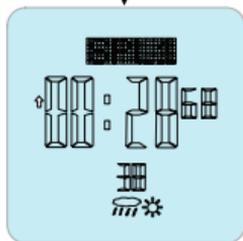


4-

C

A

2 sec.= reset

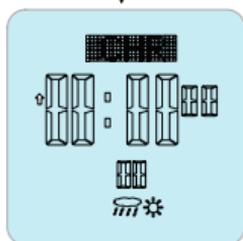


5-

C


2 sec.

(2 sec. débloque l'écran)

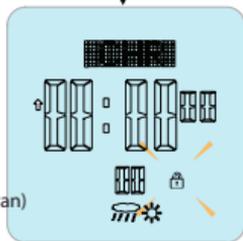


6-

B

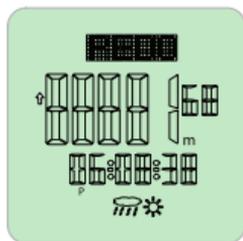

7-


D

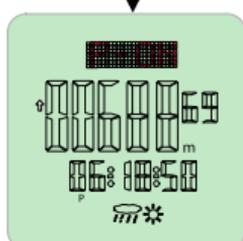

8-

A

2 sec.= reset

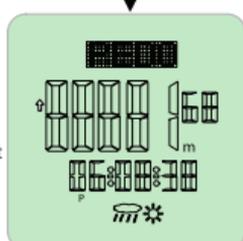


9-

C

2 sec.

(2 sec. débloque l'écran)

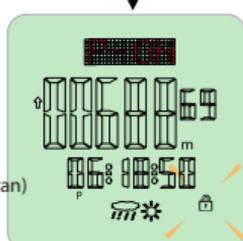

4-Décompte/Réveil

1- Décompte: depuis le mode heure presser sur **(B)** jusqu'à entrer dans le mode timer **TMR** .

2- Une pression longue sur **(B)** permet d'ajuster le temps de décompte (la sélection clignote).

3- Pressez sur **(C)** ou **(D)** pour ajuster les secondes, validez sur **(B)** . Répétez la même opération pour les minutes et les heures. Validez par une pression longue sur **(A)** .

4- Pressez sur **(D)** pour activer les décompte. Un buzzer vous indique la fin du décompte.

6-Alarme: depuis le mode heure, pressez sur **(B)** jusqu'au mode alarme **ALM** .

7- Pressez sur **(C)** ou **(D)** pour activer l'alarme (🔔 apparaît).

8- Une pression longue sur **(B)** permet de régler l'heure de l'alarme (les heures clignotent).

9- Pressez sur **(C)** ou **(D)** pour régler les heures , validez sur **(B)** répétez la même opération pour les minutes.


10- Une pression longue sur **(A)** valide vos réglages.



4-Timer/Réveil

1-


B

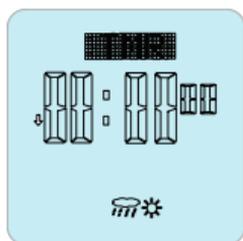

2-

B

2 sec

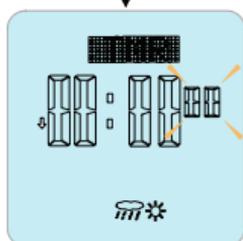


3-

C


D

B

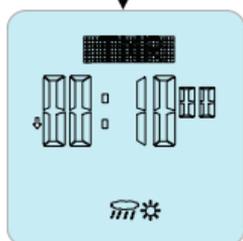


4-

D

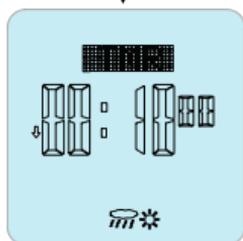

6-


B

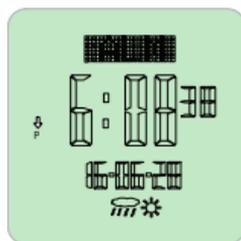

7-

C

D

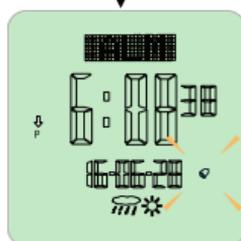


8-

B

2 sec

C


D

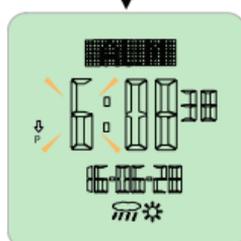

9-

A

2 sec

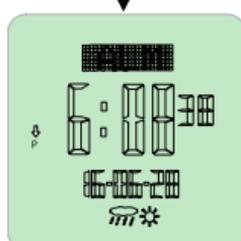

5-Altimètre/Dénivelé/Baromètre

1- **Altimètre:** depuis le mode heure, presser sur **(D)** jusqu'à entrer dans le mode altimètre **ALTI**.

2- Une pression longue sur **(B)** permet de calibrer l'altimètre. Presser sur **(C)** ou **(D)** pour l'ajustement de l'altitude si nécessaire.

Une pression longue sur **(A)** enregistre l'ajustement.

3- **Dénivelé:** depuis le mode ALTI, presser sur **(C)** pour entrer dans le mode dénivelé **AT↑↓**

4- Presser sur **(D)** pour lancer ou stopper le cumul de dénivelé. Le symbole  clignote en mode marche. La partie basse de l'écran affiche le chronomètre.

Si vous faites une pause durant votre ascension, nous vous recommandons de stopper votre cumul de dénivelé afin de conserver une meilleure précision de votre vitesse.

5- Presser sur **(C)** pour afficher la vitesse d'ascension en m/h. **SPD**. La vitesse affichée ne prends en compte que les montées et parties planes.

6- Presser sur **(C)** pour  afficher le cumul de dénivelé positif et plat, le dénivelé négatif est exclu des données **SUM↑**

7- Presser sur **(C)** pour afficher le cumul de dénivelé négatif **SUM↓**.

8- Presser sur **(C)** pour afficher l'altitude maximum atteinte **MAX↑**.

9- Une pression longue sur **(A)** remet le cumul de dénivelé à 0.


10- **Baromètre:** depuis le mode ALTI, presser sur pour voir la pression atmosphérique absolue* **BARO**.

Hypsometric formula

$$h = \frac{\left(\left(\frac{P_0}{P} \right)^{\frac{1}{\gamma}} - 1 \right) \times (T + 273.15)}{0.0065}$$

altitude

5-Altimètre/Baromètre/Dénivelé

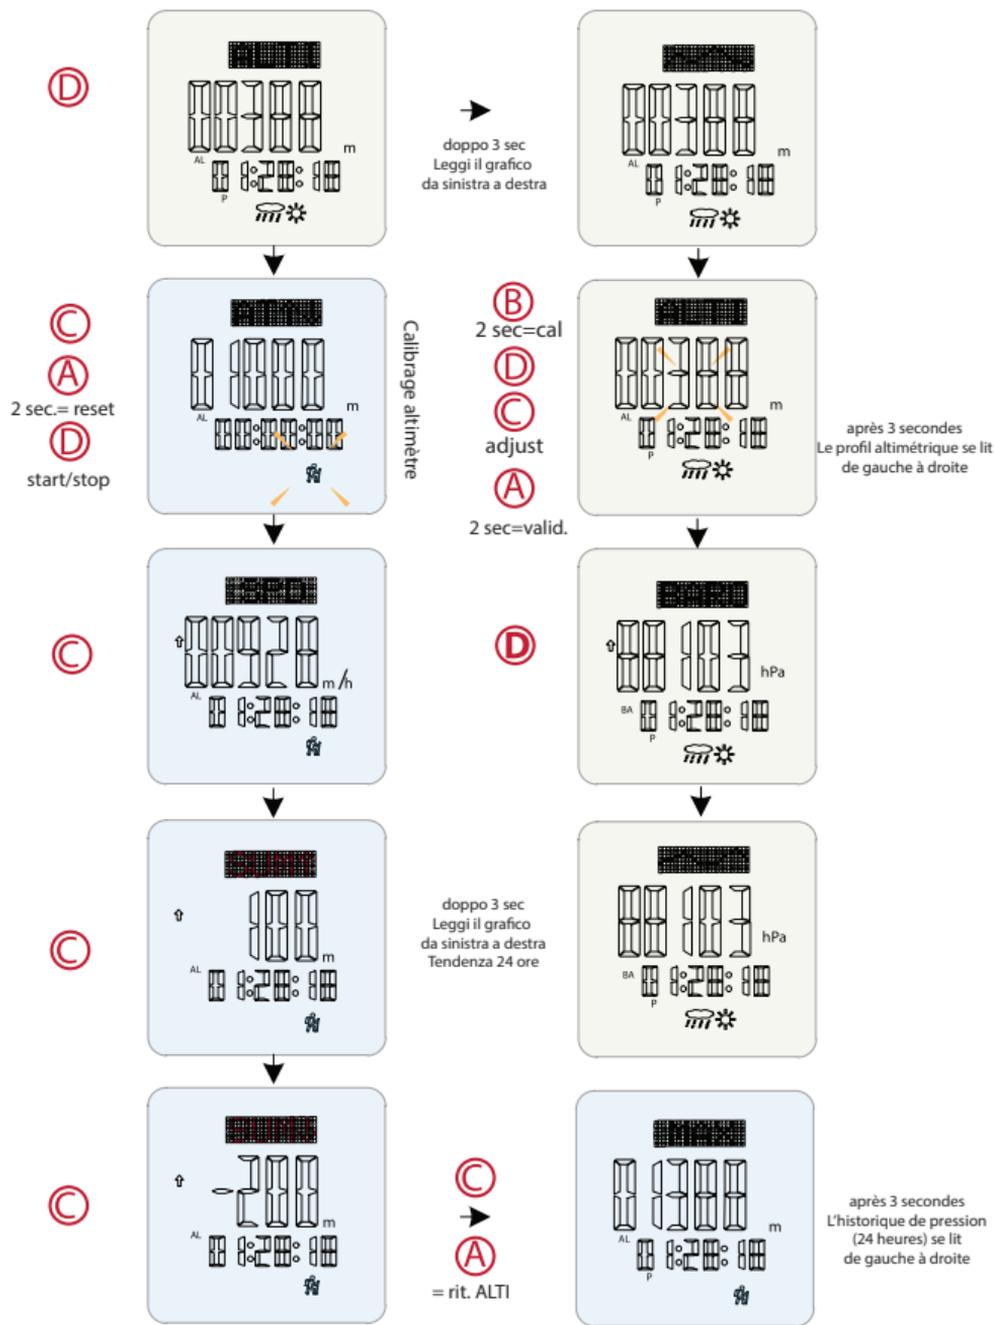

6-Inclinomètre/Température

1- **Inclinomètre**: depuis le mode heure, pressez sur **C** pour afficher l'inclinomètre, placer votre montre parallèle à la pente. L'écran affiche l'inclinaison de la pente **INCL**.

2- **Thermomètre**: depuis le mode heure, pressez sur **C** jusqu'à entrer dans le mode température **TMP**.

Important: la température peut être faussée par la température corporelle.



Mode inclinomètre



Lors de la première utilisation de l'inclinomètre, sous le mode inclinomètre, placer la montre verticale sur un plan horizontal, une pression longue sur **B**, lorsque l'écran cesse de clignoter, votre inclinomètre est calibré.


1-



2 sec=cal



2-

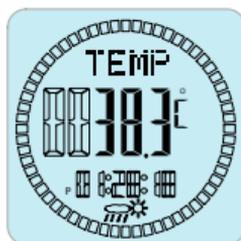

8-Entretien

1- **Changement de bracelet**

Tirer fortement à 12 heures et à 6 heures afin de sortir le silicone des mâchoires du boîtier de la montre. Retirer le bracelet de son logement. Replacer le nouveau bracelet EN VOUS ASSURANT que le silicone soit bien pris dans les mâchoires.

Évitez le contact direct avec les solvants, les détergents, les parfums, les produits cosmétiques, etc. : ils peuvent endommager le bracelet, le boîtier ou les joints.

Nettoyez régulièrement le boîtier et le bracelet avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux .

SOYEZ ATTENTIFS AUX PERFORATIONS SITUÉES SOUS LE FONDS DE LA MONTRE. Il s'agit des capteurs de pression.

Nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement avec un simple aller retour sous l'eau savonneuse.

En cas d'immersion dans de l'eau de mer, la montre doit être rincée à l'eau douce, puis séchée complètement.

3- **État de la batterie (type CR 2032)**



Vous avez un contrôle sur l'état de la batterie de votre montre.

Si l'icône pleine apparaît, votre batterie est entre 70 et 100% de capacité.

Si l'icône 50 % apparaît, vous disposez entre 10 et 30 % de capacité.

Si l'icône clignote, il est temps de penser à faire changer votre batterie.

(attention: le froid peut altérer la précision de cette donnée)



l'étanchéité de toutes les montres Air'n Outdoor® est contrôlée dans un appareil prévu à cet effet en laboratoire. Ceci nous permet de vous garantir une étanchéité de 5 ATM. En cas de remplacement de la pile ou d'ouverture du fonds de la montre par un utilisateur ou un centre non agréé Air'n Outdoor®, WEADU SA ne peut plus garantir l'étanchéité de la montre Air'n Outdoor® .